2013/10/08　記：AS 福島

ネットワークカメラ モニタリングユニット　エルーア＜YS-1000＞　e-SATA 接続ハードディスクの手順と注意事項

＜はじめに＞
推奨 HDD「**Buffalo/HD-CXTU2 シリーズ」の生産中止**に伴い、ご不便をおかけしていて申し訳ありません。
あらたに推奨する HDD**「Buffalo/HD-MIBSU2 シリーズ」**をお使いいただく際の手順と注意点を以下に記します。

既にお使い頂いている YS-1000 に接続されている「HD-CXTU2 シリーズ」を（経年劣化などで）交換していただく際も、
「Buffalo/HD-MIBSU2 シリーズ」をお買い求めの上、以下の手順と注意点にご留意頂きますよう、お願い致します。

＜新推奨 HDD 品番＞

BUFFALO 製　**1TB**　：　**HD-M1.0TIBSU2J**
　　　　　　　2TB　：　**HD-M2.0TIBSU2J**

＜概要＞
導入と運用上において、ご注意いただきたい点は 3 点です。
① 接続インターフェースが、USB ではなく、**e-SATA** 接続となります。
② エルーア/YS-1000 のソフトウェア **Ver.01.09.05 以降**の必要があります。
③ USB と異なり**接続・脱着の際は、システムを電源 OFF** にする必要があります。

＜詳細説明＞
① e-SATA 接続について
　エルーア/YS-1000 の e-SATA インターフェースは、
　天面部のシール部を剥がした部分にあります。
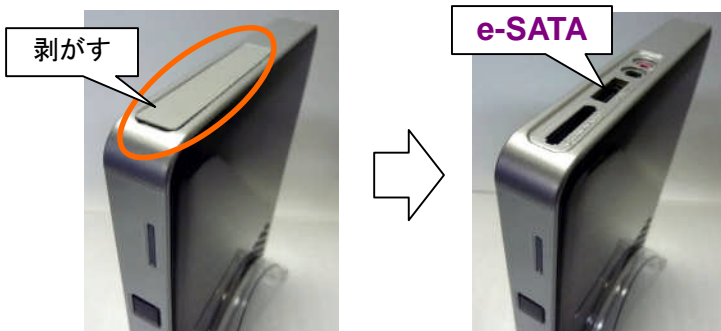
　HDD との接続には、HDD 付属の e-SATA ケーブルをお使いください。
　※付属の e-SATA ケーブルは硬く曲がり難いので、束線などの際にケーブルや接続部の破損にご注意ください。

② ソフトウェアバージョンについて
　e-SATA 接続の HDD を安全にお使い頂くためには、エルーア/YS-1000 のソフトウェアが、
　Ver.01.09.05 以降のものである必要があります。以下の手順でご確認ください。

　［操作］ メニュー画面から「本体設定」画面（右図）参照。

　ソフトウェアが旧い場合は、バージョンアップを行なってください。

　※　取扱説明書 35 ページを参照ください。
　※　バージョンアップ・ファイルは以下にアクセスください
　　https://ssl.alpha-prm.jp/aileunsys.co.jp/aileun_update.htm
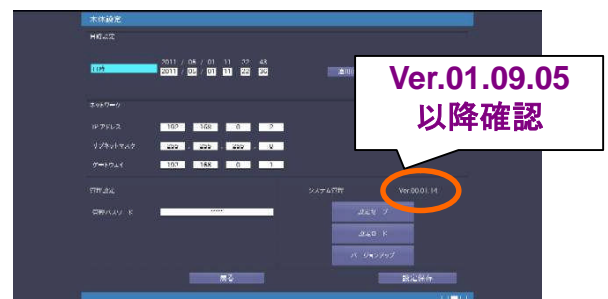
③ HDD の接続と脱着の際には、**エルーア/YS-1000 と HDD の電源を共に OFF にして**行なってください。
　エルーア/YS-1000 で HDD が正しく認識されない場合や、録画中のファイルを破損してしまう恐れがあります。
　また、「録画に失敗しました」など HDD エラーが表示された場合にも、システムの再起動を行ってください。

以上